3 Электрическое подключение

На приведенном ниже рисунке показана разводка основной цепи и цепи управления.

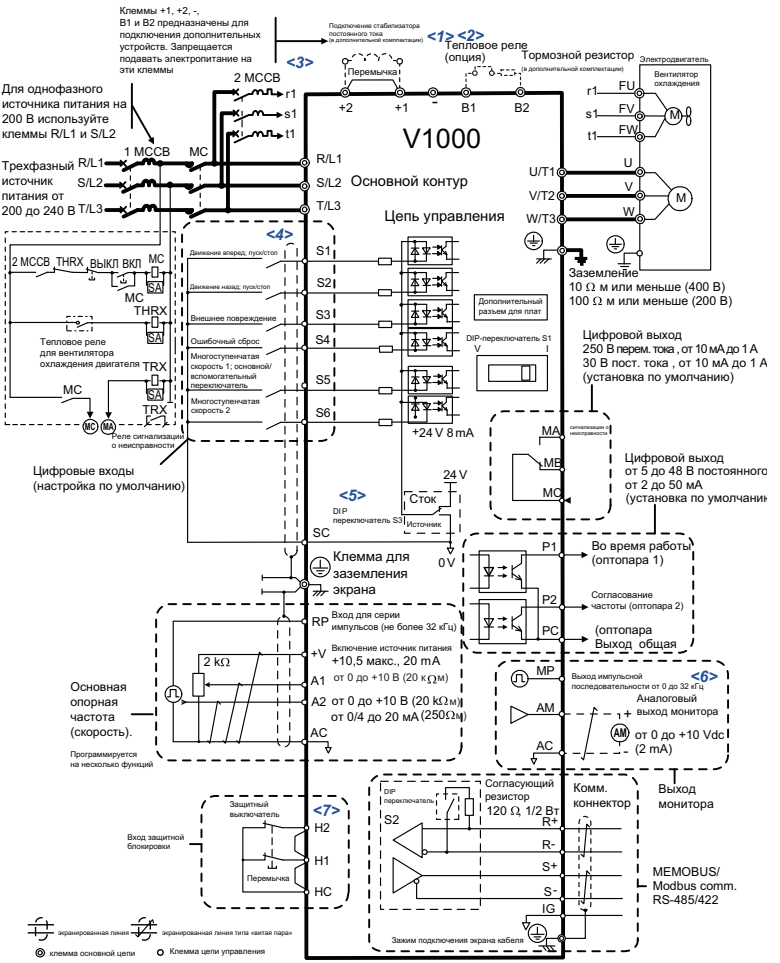

Figure 1 Стандартная схема соединений привода